

Трансформаторы согласующие типа Т

Малогабаритные согласующие низкочастотные трансформаторы типа Т предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации: при температуре окружающей среды $-60\ldots+125^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$. Трансформаторы применяются в схемах низкочастотных трактов с ламповыми и полупроводниковыми приборами в аппаратуре бытового и промышленного назначения с печатным монтажом. Трансформаторы типа Т обеспечивают согласование внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты в диапазоне частот до 10 000 Гц. Трансформаторы типа Т изготавливаются в климатическом исполнении для умеренного, холодного и тропического климата, нормированные значения характеристик которых рассмотрены в первой главе справочника. Трансформаторы обеспечивают устойчивую работу аппаратуры в диапазоне эффективно воспроизводимых частот 100...10 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 3 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 3%.

Конструкция и размеры

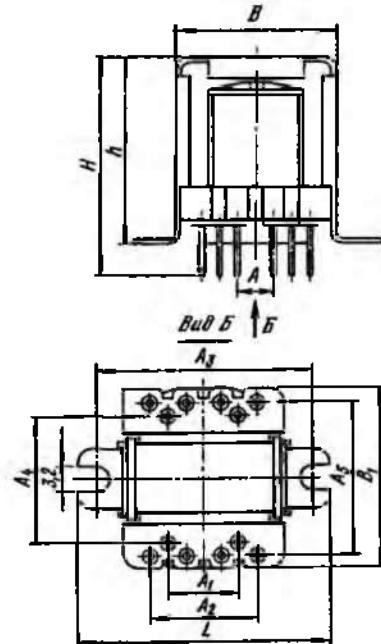


Рис. 4.14

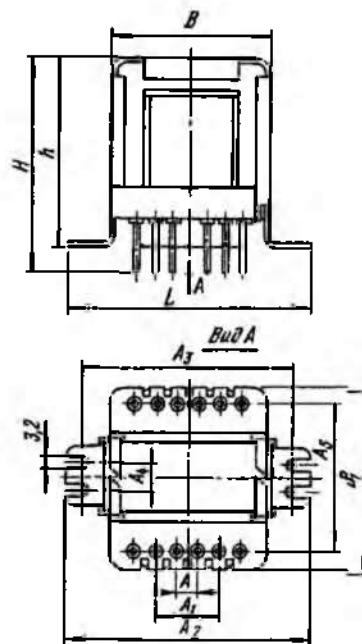


Рис. 4.15

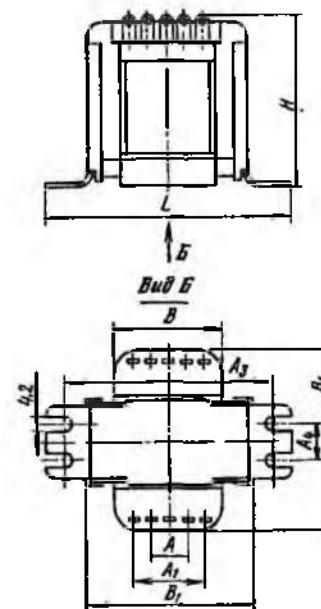


Рис. 4.16

Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также схема трансформаторов типа Т показаны на рис. 4.14 — 4.16. Конструктивные размеры трансформаторов приведены в табл. 4.17. Промышленностью изготавливается два конструктивных варианта трансформаторов типа Т, которые насчитывают 291 типо-номинал броневой системы на унифицированных магнитопроводах типа Ш. В зависимости от места размещения и установки трансформаторы изготавливаются по соответствующим категориям, виды которых в обобщенной форме приведены в табл. 1.8. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при различной продолжительности воздействия приведены в табл. 1.9. В зависимости от конкретных условий эксплуатации трансформаторы типа Т изготавливаются также с учетом механических воздействий по ГОСТ 16962.

Таблица 4.17. Конструктивные размеры согласующих низкочастотных трансформаторов типа Т

Типо-номинал трансформатора	Рисунок	Размеры, мм											Масса, не более, г
		A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B	B ₁	H	L	h	
T0,5-1 — T0,5-59	3.14	5	10	15	30	17,5	22,5	23	27	28,5	37	23	18 36
T0,7-1 — T0,7-69	3.14	5	10	15	35	17,5	22,5	27	29	31,5	42	26	20 44
T2-1 — T2-69	3.15	5	15	25	45	7,5	30	36	39	39	52	34	28 58
T3-1 — T3-45	3.15	5	15	25	50	10	35	44	46	46	57	41	45 87
T4-1 — T4-19	3.15	5	15	25	60	15	40	52	56	53	67	47	56 110
T6-1 — T6-30	3.15	5	15	25	60	15	40	52	56	53	67	47	50 120
T25-1 — T25-10	3.16	16	32	32	85	15	—	45	69	65	101	—	80 250

Условия эксплуатации трансформаторов типа Т

Температура окружающей среды:	
повышенная рабочая	+ 85 °C
повышенная предельная с учетом перегрева обмоток	+ 125 °C
пониженная рабочая	- 40 °C
пониженная предельная	- 60 °C
пониженная при транспортировке	- 60 °C
Температура перегрева обмоток, не более	+ 55 °C
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	- 60...+100 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 °C, не более	98%
Атмосферное давление воздуха:	
пониженное рабочее	53,3 кПа (400 мм рт. ст.)
пониженное предельное	0,67 кПа (5 мм рт.ст.)
повышенное рабочее	297 кПа (3 кг/см ²)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 5...2 500 Гц с ускорением, не более	294,3 м/c ² (30g)
Многократные удары длительностью 1...3 мс с ускорением, не более	1 472 м/c ² (150g)
Одиночные удары длительностью 0,2.. 1 мс с ускорением, не более	9 810 м/c ² (1 000g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	981 м/c ² (100g)
Акустические шумы в диапазоне частот 50...10 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	150 дБ
Роса, иней, туман, непрерывная радиация	Работоспособность сохраняется

Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа Т

Диапазон эффективно воспроизводимых частот	100.. 10 000 Гц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более	3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 300...10 000 Гц, не более	3%
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке	400 В
КПД, не менее	0,82
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее	1 000 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации	± 5%
Наработка на отказ в нормальных климатических условиях и приnomинальной нагрузке, не менее	10 000 ч
Мощность трансформаторов: для печатного монтажа	0,5..6 Вт
для объемного монтажа	25 Вт
95-процентный срок сохранности, не менее	10 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 000 ч

Применение трансформаторов типа Т в блоках и узлах аппаратуры бытового назначения определяется установленными категориями размещения, виды которых приведены в табл. 1.4. Виды и значения характеристик механических воздействий выбираются из табл. 1.12 — 1.14. Значения пониженного и повышенного давления воздуха в обобщенной форме рассмотрены в табл. 1.12. Если трансформаторы типа Т работают в иных диапазонах внешних действующих нагрузок, установленных для конкретного климатического исполнения РЭА, то в конструкторской документации на трансформаторы типа Т указывается более узкий или более широкий диапазон этих значений. Масса трансформаторов не превышает значений, указанных в табл. 1.17.

Конструкция трансформаторов типа Т обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и других повреждений, появления следов коррозии на металлических деталях, а также многократного циклического воздействия температур предельных значений и воздействия механических нагрузок, рассмотренных выше. При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.

Конструкция трансформаторов типа Т разработана для установки и монтажа на печатной плате с дополнительным креплением и влагозащитой. При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоеем ПОС-61.

Конструкция каркаса трансформатора получает дополнительную жесткость посредством армирования его монтажными выводами, расстояние между которыми равно 2,5 мм и соответствует шагу координатной сетки печатной платы. Для изготовления согласующих трансформаторов типа Т применяются магнитопроводы броневой конструкции типа Ш или ШЛ. Перечень применяемых магнитопроводов и значения предельной массы трансформаторов типа ТВЛ приведены в табл. 4.17.

Технологический процесс установки и монтажа трансформаторов типа Т на печатной плате предусматривает лакирование поверхностей двумя слоями специального лака с последующей просушкой в термической камере, что обеспечивает необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток трансформатора и комплектующих ЭРЭ. Конструкция трансформаторов типа Т обеспечивает их работу без обрывов обмоток и изменений основных параметров при многократном циклическом воздействии повышенной и пониженной температур, а также пониженного давления воздуха.

Малогабаритным согласующим трансформаторам присвоено сокращенное обозначение Т, где буква Т обозначает слово «трансформатор». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации. Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения трансформатора, обозначения типономинала, мощности трансформатора в милливаттах, условный порядковый номер и обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы промышленностью и поставляются заказчику. Пример условного обозначения низкочастотного согласующего трансформатора типа Т мощностью 3 мВт с порядковым номером 35 — «Трансформатор ТЗ-35».

Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики низкочастотных согласующих трансформаторов типа Т приведены в табл. 4.18. Принципиальная электрическая схема трансформаторов типа Т показана на рис. 4.17. Значения величин технических характеристик в табл. 4.18 приведены для первичной обмотки при соединении выводов 3 и 4, а для вторичной обмотки при соединении выводов 8 и 9. Дополнительные параметры и технические характеристики трансформаторов рассмотрены ниже.

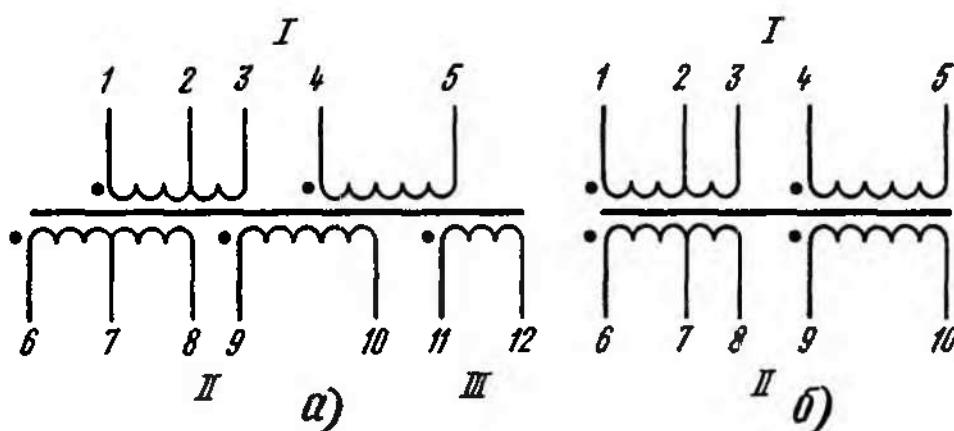


Рис. 4.17

Таблица 4.18. Электромагнитные параметры согласующих низкочастотных трансформаторов типа Т

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В·А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
T0,5-1	0,5	141	9	14x2	1,7x2	10	0,11	0,28	13	
T0,5-2			17,5		3x2			0,4		
T0,5-3			35		6x2			0,56		
T0,5-4			70,5		11x2			0,79		
T0,5-5		282	9	29x2	1,7x2	15	0,22	0,2	9	
T0,5-6			17,5		3x2			0,28		
T0,5-7			35		6x2			0,4		
T0,5-8			70,5		11x2			0,56		
T0,5-9			141		23x2			0,79		
T0,5-10		564	9	56x2	1,7x2	21	0,42	0,14	6	
T0,5-11			17,5		3x2			0,2		
T0,5-12			35		6x2			0,28		
T0,5-13			70,5		11x2			0,4		
T0,5-14			141		23x2			0,56		
T0,5-15			282		45x2			0,79		
T0,5-16	0,5	1128	9	102x2	1,7x2	30	0,9	0,1	4,4	
T0,5-17			17,5		3x2			0,14		
T0,5-18			35		6x2			0,2		
T0,5-19			70,5		11x2			0,28		
T0,5-20			141		23x2			0,4		
T0,5-21			282		45x2			0,56		
T0,5-22			564		90x2			0,79		
T0,5-23			9		1,7x2			0,07		
T0,5-24	0,5	2256	17,5	250x2	3x2	42	1,8	0,1	3	
T0,5-25			35		6x2			0,14		
T0,5-26			70,5		11x2			0,2		
T0,5-27			141		23x2			0,28		
T0,5-28			282		45x2			0,4		
T0,5-29			564		90x2			0,56		
T0,5-30			1128		220x2			0,79		
T0,5-31			9		1,7x2	60	3,6	0,05	2	
T0,5-32	0,5	4512	17,5	520x2	3x2			0,07		
T0,5-33			35		6x2			0,1		
T0,5-34			70,5		11x2			0,14		
T0,5-35			141		23x2			0,2		
T0,5-36			282		45x2			0,28		
T0,5-37			564		90x2			0,4		
T0,5-38			1128		220x2			0,56		
T0,5-39			2256		510x2			0,79		

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В·А	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °C, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
T0,5-40	0,5	9024	9	1150x2	1,7x2	84	1	7,2	0,035 0,05 0,07 0,1 0,14 0,2 0,28 0,4 0,56 0,79	1,6
T0,5-41			17,5		3x2					
T0,5-42			35		6x2					
T0,5-43			70,5		11x2					
T0,5-44			141		23x2					
T0,5-45			282		45x2					
T0,5-46			564		90x2					
T0,5-47			1128		220x2					
T0,5-48			2256		510x2					
T0,5-49			4512		1140x2					
T0,5-50	1	18048	9	1630x2	1,7x2	120	14,3	0,025 0,035 0,05 0,07 0,1 0,14 0,2 0,28 0,4 0,56	1	1
T0,5-51			17,5		3x2					
T0,5-52			35		6x2					
T0,5-53			70,5		11x2					
T0,5-54			141		23x2					
T0,5-55			282		45x2					
T0,5-56			564		90x2					
T0,5-57			1128		220x2					
T0,5-58			2256		510x2					
T0,5-59			4512		1140x2					
T0,7-1	0,7	141	9	12x2	1,7x2	13	0,2	0,11	0,28 0,39 0,55 0,78	16
T0,7-2			17,5		2,5x2					
T0,7-3			35		5x2					
T0,7-4			70,5		10x2					
T0,7-5		282	9	24x2	1,7x2	18	0,2	0,22	0,2 0,28 0,39 0,55 0,78	11
T0,7-6			17,5		2,5x2					
T0,7-7			35		5x2					
T0,7-8			70,5		10x2					
T0,7-9			141		23x2					
T0,7-10		564	9	48x2	1,7x2	25	0,5	0,45	0,14 0,2 0,28 0,39 0,55 0,78	8
T0,7-11			17,5		2,5x2					
T0,7-12			35		5x2					
T0,7-13			70,5		10x2					
T0,7-14			141		23x2					
T0,7-15		1128	282	100x2	45x2	35	0,9	0,1 0,14 0,2 0,28	6	
T0,7-16			9		1,7x2					
T0,7-17			17,5		2,5x2					
T0,7-18			35		5x2					
T0,7-19			70,5		10x2					

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, Вт	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °C Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичный	вторичный	эффективное	измерительное			
T0,7-20	0,7	1128	141	100x2	23x2	35	0,5	0,9	0,39	6
T0,7-21			282		45x2				0,55	
T0,7-22			564		90x2				0,78	
T0,7-23		2256	9	230x2	1,7x2	50	0,8	1,8	0,07	4
T0,7-24			17,5		2,5x2				0,1	
T0,7-25			35		5x2				0,14	
T0,7-26			70,5		10x2				0,2	
T0,7-27			141		23x2				0,28	
T0,7-28			282		45x2				0,39	
T0,7-29			564		90x2				0,55	
T0,7-30			1128		165x2				0,78	
T0,7-31		4512	9	630x2	1,7x2	70	0,8	3,6	0,05	3
T0,7-32			17,5		2,5x2				0,07	
T0,7-33			35		5x2				0,1	
T0,7-34			70,5		10x2				0,14	
T0,7-35			141		23x2				0,2	
T0,7-36			282		45x2				0,28	
T0,7-37			564		90x2				0,39	
T0,7-38			1128		165x2				0,55	
T0,7-39			2256		330x2				0,78	
T0,7-40		9024	9	1300x2	1,7x2	100	1,6	7,2	0,035	2
T0,7-41			17,5		2,5x2				0,05	
T0,7-42			35		5x2				0,07	
T0,7-43			70,5		10x2				0,1	
T0,7-44			141		23x2				0,14	
T0,7-45			282		45x2				0,2	
T0,7-46			564		90x2				0,28	
T0,7-47			1128		165x2				0,39	
T0,7-48			2256		330x2				0,55	
T0,7-49			4512		860x2				—	
T0,7-50	18048	18048	9	1900x2	1,7x2	140	1,6	14,3	0,035	1,5
T0,7-51			17,5		2,5x2				0,05	
T0,7-52			35		5x2				0,07	
T0,7-53			70,5		10x2				0,1	
T0,7-54			141		23x2				0,14	
T0,7-55			282		45x2				0,2	
T0,7-56			564		90x2				0,28	
T0,7-57			1128		165x2				0,39	
T0,7-58			2256		330x2				0,55	
T0,7-59			4512		860x2				0,55	

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, Вт	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °C, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
T0,7-60	0,7	36096	9	2500x2	1,7x2	200	2,6	20	0,017	1
T0,7-61			17,5		2,5x2				0,025	
T0,7-62			35		5x2				0,035	
T0,7-63			70,5		10x2				0,05	
T0,7-64			141		23x2				0,07	
T0,7-65			282		45x2				0,1	
T0,7-66			564		90x2				0,14	
T0,7-67			1128		165x2				0,2	
T0,7-68			2256		330x2				0,28	
T0,7-69			4512		860x2				0,39	
T2-1	2	141	9	6x2	1x2	17	0,11	0,27	24	
T2-2			17,5		1x2				0,37	
T2-3			35		2,3x2				0,53	
T2-4			70,5		4,3x2				0,75	
T2-5			9	10x2	1x2	24	0,3	0,19	17	
T2-6			17,5		1x2				0,27	
T2-7			35		2,3x2				0,37	
T2-8			70,5		4,3x2				0,53	
T2-9			141		9x2				0,75	
T2-10	2	564	9	22x2	1x2	34	0,6	0,45	12	
T2-11			17,5		1x2				0,13	
T2-12			35		2,3x2				0,19	
T2-13			70,5		4,3x2				0,27	
T2-14			141		9x2				0,37	
T2-15			282		18x2				0,53	
T2-16			9	44x2	1x2	48	0,6	0,9	9	
T2-17			17,5		1x2				0,13	
T2-18			35		2,3x2				0,19	
T2-19			70,5		4,3x2				0,27	
T2-20			141		18x2				0,37	
T2-21			282		18x2				0,53	
T2-22			564		35x2				0,75	
T2-23	2	2256	9	90x2	1x2	68	1,2	1,8	6,5	
T2-24			17,5		1x2				0,07	
T2-25			35		2,3x2				0,1	
T2-26			70,5		4,3x2				0,13	
T2-27			141		9x2				0,19	
T2-28			282		18x2				0,27	
									0,37	

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, Вт	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °C Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания мА	
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное				
T2-29	1	2256	584	90x2	35x2	68	1,2	1,8	0,53	65	
T2-30			1128		71x2				0,75		
T2-31		4512	9	180x2	1x2	96		3,6	0,05	4,5	
T2-32			17,5		1x2				0,07		
T2-33			35		2,3x2				0,1		
T2-34			70,5		4,3x2				0,13		
T2-35			141		9x2				0,19		
T2-36			282		18x2				0,27		
T2-37			564		35x2				0,37		
T2-38			1128		71x2				0,53		
T2-39			2256		143x2				0,75		
T2-40	2	9024	9	400x2	1x2	136	7,2	2,4	0,025	3	
T2-41			17,5		1x2				0,05		
T2-42			35		2,3x2				0,07		
T2-43			70,5		4,3x2				0,1		
T2-44			141		9x2				0,13		
T2-45			282		18x2				0,19		
T2-46			564		35x2				0,27		
T2-47			1128		71x2				0,37		
T2-48			2256		143x2				0,53		
T2-49			4512		310x2				0,75		
T2-50	3	18048	9	620x2	1x2	192	14,3	2,4	0,025	2	
T2-51			17,5		1x2				0,035		
T2-52			35		2,3x2				0,05		
T2-53			70,5		4,3x2				0,07		
T2-54			141		9x2				0,1		
T2-55			282		18x2				0,13		
T2-56			564		35x2				0,19		
T2-57			1128		71x2				0,27		
T2-58			2256		143x2				0,37		
T2-59			4512		310x2				0,53		
T3-1	3	262	9	5x5	0,3x2	29	0,5	0,22	0,18	25	
T3-2			17,5		0,5x2				0,25		
T3-3			35		1,3x2				0,35		
T3-4			70,5		2,8x2				0,51		
T3-5			141		4,5x2				0,73		
T3-6		564	9	10x2	0,3x2	41	0,5	0,45	0,13	18	
T3-7			17,5		0,5x2				0,18		

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, Вт	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °C, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичный	вторичный	эффективное	измерительное			
T3-6	3	564	36	10x2	1,3x2	41	0,5	0,45	0,25	18
T3-9			70,5		2,8x2				0,36	
T3-10			141		4,5x2				0,51	
T3-11			282		10x2				0,73	
T3-12		1128	9	23x2	0,3x2	58	0,9	0,9	0,09	13
T3-13			17,5		0,5x2				0,13	
T3-14			35		1,3x2				0,18	
T3-15			70,5		2,8x2				0,25	
T3-16			141		4,5x2				0,36	
T3-17			282		10x2				0,51	
T3-18			564		18x2				0,73	
T3-19	9	2256	9	45x2	0,3x2	82	1	1,8	0,085	9
T3-20			17,5		0,5x2				0,09	
T3-21			35		1,3x2				0,13	
T3-22			70,5		2,8x2				0,18	
T3-23			141		4,5x2				0,25	
T3-24			282		10x2				0,36	
T3-25			564		18x2				0,51	
T3-26			1128		36x2				0,73	
T3-27		4512	9	92x2	0,3x2	116	2	3,6	0,045	6
T3-28			17,5		0,5x2				0,065	
T3-29			35		1,3x2				0,09	
T3-30			70,5		2,8x2				0,13	
T3-31			141		4,5x2				0,18	
T3-32			282		10x2				0,25	
T3-33			564		18x2				0,36	
T3-34			1128		36x2				0,51	
T3-35			2256		60x2				0,73	
T3-36	4,5	9024	9	163x2	0,3x2	164	2	7,2	0,03	4,5
T3-37			17,5		0,5x2				0,045	
T3-38			35		1,3x2				0,065	
T3-39			70,5		2,8x2				0,09	
T3-40			141		4,5x2				0,13	
T3-41			282		10x2				0,18	
T3-42			564		18x2				0,25	
T3-43			1128		36x2				0,36	
T3-44			2256		60x2				0,51	
T3-45			4512		105x2				0,73	

Продолжение таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, Вт	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °C, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность первичной обмотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первой-ной	второй-ной	эффек-тивное	измери-тельное			
T4-1	4512	4512	9	100x2	0,3x2	125	3	3,6	0,05	7
T4-2			17,5		0,5x2					
T4-3			35		0,8x2					
T4-4			70,5		1,6x2					
T4-5			141		3,5x2					
T4-6			282		6,5x2					
T4-7			564		14x2					
T4-8			1128		28x2					
T4-9			2256		60x2					
T4-10	9024	9024	9	180x2	0,3x2	175	4	7,2	0,03	5
T4-11			17,5		0,5x2					
T4-12			35		0,8x2					
T4-13			70,5		1,6x2					
T4-14			141		3,5x2					
T4-15			282		6,5x2					
T4-16			564		14x2					
T4-17			1128		28x2					
T4-18			2256		60x2					
T4-19			4512		120x2					
T6-1	141	141	9	2,6x2	0,3x2	34	0,11	0,25	49	
T6-2			17,5		0,5x2					
T6-3			35		0,9x2					
T6-4			70,5		1,6x2					
T6-5	282	282	9	5x2	0,3x2	50	0,6	0,18	36	
T6-6			17,5		0,5x2					
T6-7			35		0,9x2					
T6-8			70,5		1,6x2					
T6-9			141		3,6x2					
T6-10	564	564	9	10x2	0,3x2	66	0,45	0,13	25	
T6-11			17,5		0,5x2					
T6-12			35		0,9x2					
T6-13			70,5		1,6x2					
T6-14			141		3,6x2					
T6-15			282		7x2					
T6-16	1126	1126	9	22x2	0,3x2	100	0,9	0,08	17	
T6-17			17,5		0,5x2					
T6-18			35		0,9x2					
T6-19			70,5		1,6x2					

Окончание таблицы 4.18

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, Вт	Сопротивление, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при +20 °С, Ом		Напряжение первичной обмотки, В		Индуктивность обмотки первичной, Гн	Коэффициент трансформации	Ток подмагничивания, мА
		входное	выходное	первичной	вторичной	эффективное	измерительное			
T6-20	6	1128	141	22x2	3,6x2	100	1,2	0,9	0,36	17
T6-21			282		7x2				0,5	
T6-22			564		14x2				0,71	
T6-23		2266	9	40x2	0,3x2	136	2	1,8	0,06	14
T6-24			17,5		0,5x2				0,09	
T6-25			35		0,9x2				0,13	
T6-26			70,5		1,8x2				0,18	
T6-27			141		3,6x2				0,25	
T6-28			282		7x2				0,36	
T6-29			564		14x2				0,5	
T6-30			1128		28x2				0,71	
T25-1	25	400	17,5	2,8x2	0,2x2	100	1	0,32	0,21	44
T25-2			35		0,4x2				0,3	
T25-3			70,5		0,8x2				0,42	
T25-4			141		1,7x2				0,6	
T25-5			282		3,2x2				0,85	
T25-6			564		6,9x2				1,2	
T25-7			1128		15x2				1,7	
T25-8			2256		28x2				2,4	
T25-9			4512		71x2				3,4	
T25-10			9024		121x2				4,8	